

Simbologia de soldagem

Pedro de Brito

 
A simbologia de soldagem diz respeito à representação gráfica de todas as informações que são necessárias ao desenvolvimento do trabalho dos profissionais da área. As várias normas que regem a simbologia de soldagem correspondem aos processos de trabalho de indústrias européias, americanas e asiáticas, tais como AWS - American Welding Society ; Euronorm, norma europeia; ISO - International Standard Organization -; JIS - Japanese Industrial Standards. As normas mais utilizadas no Brasil são da AWS e da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Os símbolos são desenhos que representam orientações para o processo de soldagem; indicam a geometria das juntas, as dimensões e o ângulo do chanfro, a abertura de raiz, o comprimento da solda, o local de trabalho, entre outras informações.

Utilizam-se os símbolos para economizar espaço e trabalho nos desenhos dos projetos e, ao mesmo tempo, fornecer tantas informações quanto se poderiam encontrar em longos parágrafos; além disso, os símbolos tornam a interpretação do desenho mais rápida e fácil. Os símbolos de soldagem podem ser classificados em dois grandes grupos: os símbolos básicos e os suplementares. A norma AWS considera um terceiro grupo, o dos símbolos típicos, que reúne todos os símbolos necessários à situação de soldagem, bem como as dimensões e especificações de materiais.

Os símbolos básicos de soldagem transmitem as informações elementares do processo. Segundo a AWS, as partes sempre presentes na representação simbólica da soldagem são a linha de referência e a linha de seta.

Símbolos





Símbolos básicos

A linha de referência é um traço horizontal que serve de suporte para as informações a respeito da soldagem. Conforme sua localização, acima ou abaixo da




linha da referência, os símbolos utilizados indicam ações diferentes.

 

Um símbolo colocado abaixo da linha de referência determina que o procedimento de soldagem deve ser feito no lado indicado pela linha de seta; se o símbolo estiver acima da linha, a soldagem deverá ser feita no lado oposto da linha de seta.

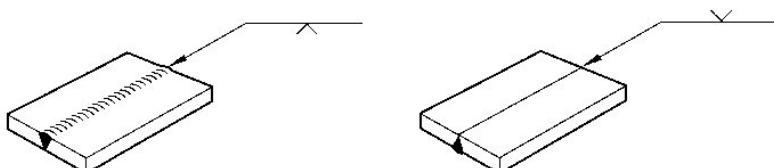



No caso de soldagem em ambos os lados da peça, aparecerão dois símbolos, um acima e outro abaixo da linha de referência.

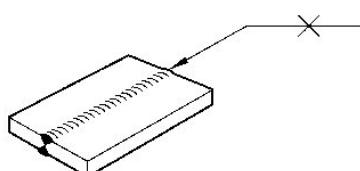

A linha de seta parte de uma das extremidades da linha de referência e indica a região a ser soldada; o local exato da soldagem é especificado pelo posicionamento do símbolo, acima ou abaixo da linha de referência. A linha de seta pode ser colocada tanto na extremidade esquerda quanto na direita da linha de referência; cabe ao desenhista do projeto decidir a localização adequada, de acordo com o espaço e a estética do desenho.

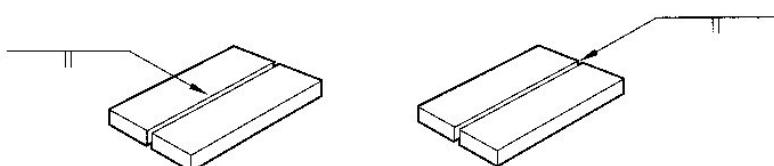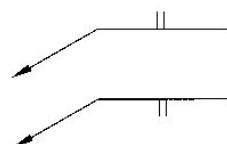

A linha de seta pode ser contínua ou quebrada, esta também chamada ziguezague. A linha de seta contínua indica que qualquer um dos lados da junta pode apresentar chanfro. A linha de seta quebrada ou ziguezague indica o lado da junta que deverá ser chanfrado.

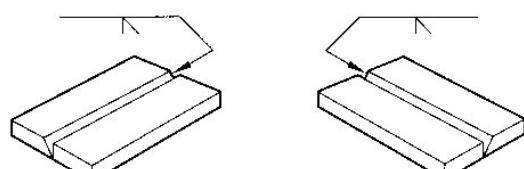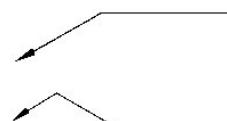


A outra extremidade da linha de referência pode apresentar um símbolo semelhante a uma letra V deitada.




Este símbolo é chamado cauda e traz informações a respeito de procedimentos, especificação e normas estabelecidos por associações de soldagem. Essas indicações são compostas de algarismos e letras, representativos do procedimento. Se não for necessária nenhuma especificação, o desenho da cauda pode ser dispensado.

 
O símbolo da solda por costura é representado como um círculo colocado no meio da linha de referência e apresenta dois traços horizontais que cortam o círculo, um acima e outro abaixo da linha de referência.



 
O símbolo de solda em ângulo é representado como um triângulo retângulo colocado, acima ou abaixo da linha de referência.




 
A solda de tampão é representada por um retângulo colocado acima ou abaixo da linha de referência. O retângulo pode conter algarismos, indicando a medida do enchimento em milímetros; a omissão da medida indica que o enchimento é total.



 
O símbolo de solda por ponto é representado como um círculo colocado no meio da linha de referência.



 
O símbolo da solda de revestimento é representado como dois semicírculos colocados abaixo da linha de referência e indica que uma ou mais camadas de cordão serão adicionadas ao metal de base, uma ao lado da outra.

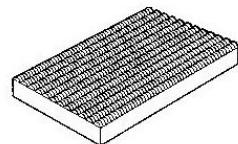

 O símbolo de solda por projeção é representado como um círculo colocado tangencialmente à linha de referência, acima ou abaixo dela.












 O símbolo da solda de junta sem chanfro é representado como duas linhas verticais, em um dos lados ou nos dois lados da linha de referência.




Os símbolos das juntas com chanfro são V ou X, meio V ou K, U ou duplo U, J ou duplo J. O chanfro de uma junta é indicado por meio desses símbolos, colocados na linha de referência.

        
 
Os variados tipos de juntas com chanfro, seus respectivos símbolos e as representações deles nas juntas podem ser vistos no quadro.

Junta	Símbolo	Representação
em V		
em meio V		
em K		
em X		
em U		
em duplo U		
em J		
em duplo J		


O símbolo da junta com uma face convexa é o desenho de um quarto de circunferência ao lado de uma linha vertical, colocados acima, abaixo ou em ambos os lados da linha de referência. Indica que a face de um ou dos dois membros da junta é arredondada.

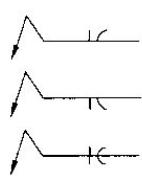



Se as duas faces forem convexas, o símbolo será de dois desenhos de um quarto de circunferência colocados acima, abaixo ou em ambos os lados da linha de referência.

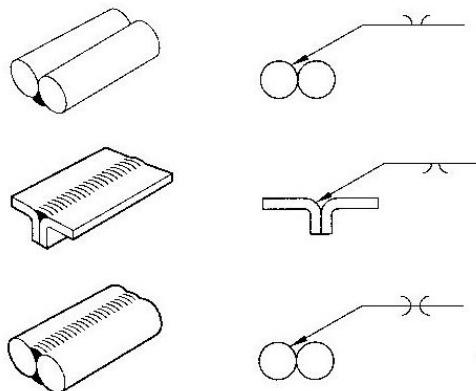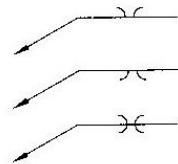



O símbolo da solda de fechamento ou de aresta pode ser representado de duas maneiras: no caso de peças curvas ou flangeadas, há duas linhas verticais com ponta curva, acima ou abaixo da linha de referência. Indica que a preparação da junta deve prever uma aresta.

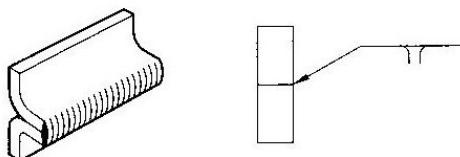



 
No caso de uma peça curva ou flangeada e uma peça plana, a representação é de duas linhas, sendo uma reta, vertical, e outra reta com ponta curva, acima ou abaixo da linha de referência.

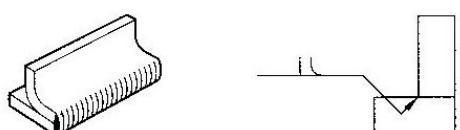

 O símbolo da solda de suporte é um semicírculo colocado acima ou abaixo da linha de referência e do lado oposto ao do símbolo do chanfro. Indica que um cordão extra de solda deve ser feito na raiz do chanfro. O cordão extra pode ser feito antes ou depois do preenchimento do chanfro; a seqüência de soldagem é indicada pelas linhas de referência.

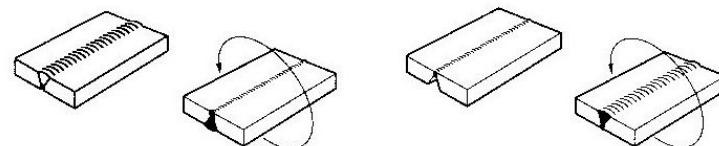


  O símbolo da solda de encaixe para junta brasada é representado por duas linhas retas inclinadas, colocadas acima, abaixo ou em ambos os lados da linha de referência. Indica um chanfro inclinado na junta.

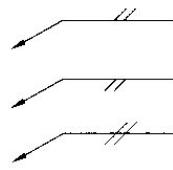


A simbologia de soldagem utiliza também símbolos suplementares para fornecer informações mais detalhadas a respeito do tipo de trabalho a ser feito.

As linhas múltiplas de referência são utilizadas para conter as informações a respeito das operações sucessivas de soldagem. A ordem em que essas operações devem ser executadas é determinada pela proximidade da linha em relação à seta; a primeira operação será aquela indicada pela linha mais próxima e assim sucessivamente.

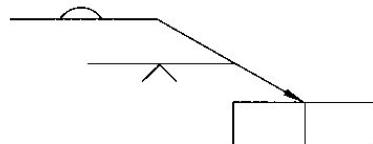



 
O símbolo de solda no campo é representado por um triângulo cheio, ligado a um traço vertical e indica que a junta deve ser soldada no final da montagem do conjunto; isto acontece no caso de soldagem de conjuntos formados por peças muito grandes que só podem ser montadas na obra; a ponta do triângulo ou bandeira deve estar sempre em posição oposta à da linha de seta.



O símbolo de solda em todo contorno é representado por um círculo colocado na intersecção da linha de referência com a linha de seta e indica que todo o local ao redor da junta deve ser soldado; este tipo de soldagem geralmente acontece com junta em T.






   O símbolo do cobre-junta é representado por um retângulo colocado acima ou abaixo da linha de referência, de acordo com a direção indicada pela seta, e pode conter o símbolo químico ou a classificação do material utilizado. Este símbolo indica que um material deve ser colocado na raiz da junta para servir de suporte para o metal fundido.





Símbolos suplementares

  
 
O símbolo com espaçador é um retângulo que indica a colocação de um material igual ao metal de base, que fará parte da fusão. O símbolo é colocado no meio da linha de referência e pode conter a indicação do material utilizado.



 
 
O símbolo de solda de um lado com projeção no lado oposto é representado por um semicírculo cheio e indica um excesso de solda exigido no lado oposto do cordão. O símbolo é colocado acima ou abaixo da linha de referência, conforme a exigência do desenho do projeto.



 
 
O símbolo de perfil de solda nivelado é representado por um traço horizontal colocado no símbolo de chanfro e diz respeito ao acabamento exigido para a solda. Quando o perfil nivelado é requerido, o cordão de solda deve ficar no nível da peça.



  O símbolo de perfil de solda convexo é representado por um semicírculo colocado no símbolo de chanfro e significa que o cordão de solda deve apresentar um excesso de material.



  O símbolo de perfil de solda côncavo é representado por um semicírculo colocado no símbolo de chanfro e indica que o cordão de solda deve apresentar uma concavidade ou depressão em relação à superfície da peça.




As dimensões da solda são representadas por algarismos colocados ao lado do símbolo ou dentro dele


Dimensões da solda

e indicam a altura da perna da solda, a profundidade ou ângulo do chanfro a ser feito, a abertura da raiz, a penetração de solda ou garganta efetiva, o comprimento e o espaçamento do cordão de solda.


A medida da perna é colocada à esquerda do símbolo. Quando se tratar de solda executada nos dois lados, cotam-se os dois símbolos e as duas medidas, sejam elas iguais ou diferentes.

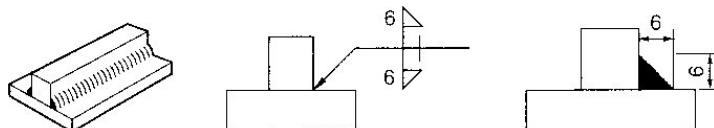


No caso de solda de pernas desiguais, as cotas devem indicar primeiro a altura da perna e depois o comprimento dela.

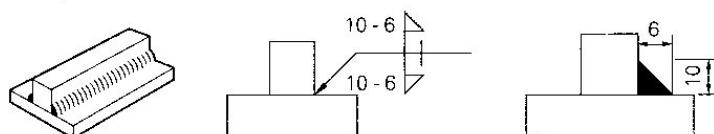

 A medida do ângulo é colocada dentro do símbolo do chanfro. A medida da profundidade do chanfro a ser feito é colocada do lado esquerdo do símbolo.




Abertura de raiz é a distância, na raiz da junta, entre as duas peças a serem soldadas. A medida é colocada dentro do símbolo que representa a junta.



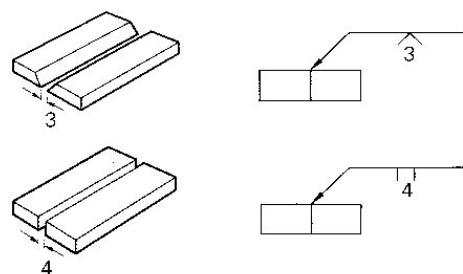


quando houver mais de uma indicação de medida, a ordem é: abertura de raiz e ângulo de chanfro





A medida de penetração ou garganta efetiva é colocada à esquerda do símbolo de solda, entre parênteses.

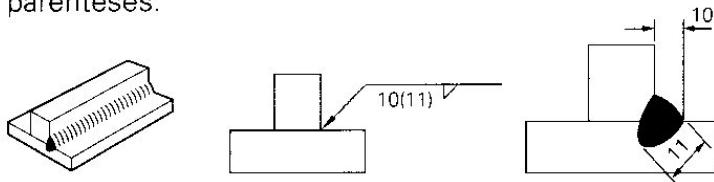


 
A dimensões de comprimento e espaçamento, nesta ordem, são indicadas no lado direito do símbolo, separadas por um traço; o comprimento é conhecido pela letra L, da palavra inglesa "length", e o espaçamento é identificado pela letra P, de "pitch"; estas letras podem aparecer na descrição do projeto, com as indicações das respectivas dimensões.

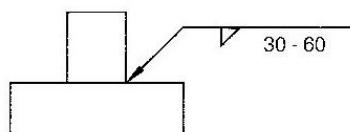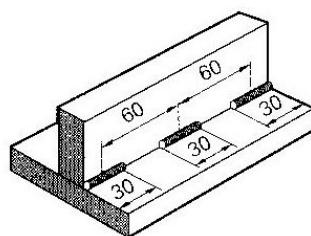

  O espaçamento de uma solda descontínua também é indicado à direita do símbolo; no caso de solda descontínua coincidente, o símbolo é colocado acima e abaixo da linha de referência. A dimensão do espaçamento de uma solda descontínua intercalada também é indicada à direita do símbolo, seguida pela dimensão do comprimento.

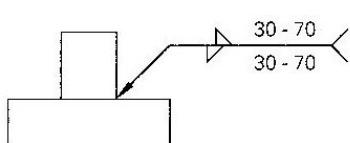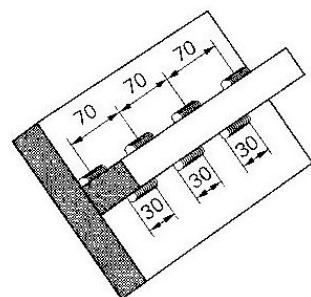













se o comprimento da solda é total ou contínuo, não é necessário cotar; porém, se a solda é descontínua, a cotagem é obrigatória

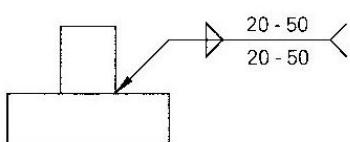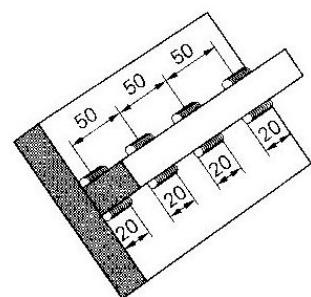

Os símbolos típicos indicam os procedimentos mais usuais de soldagem e trazem indicações, colocadas nos símbolos básicos, que são relacionadas a detalhes do processo, tais como abertura de ângulo, dimensões de solda, de espaçamento entre centros de incrementos, altura do depósito e outras.

Símbolos típicos

    Visão geral dos símbolos típicos de soldagem - AWS
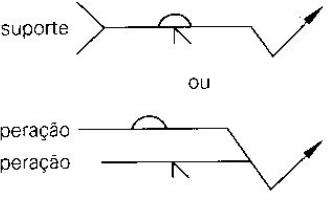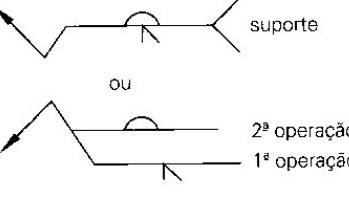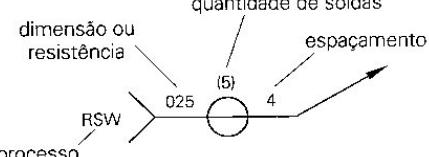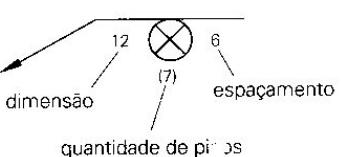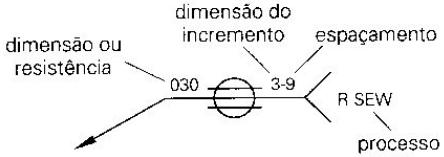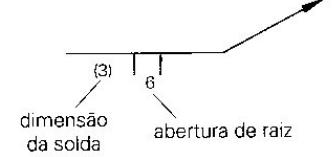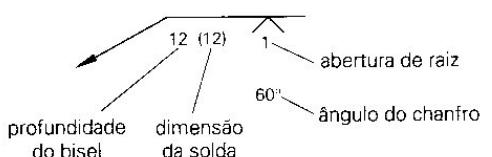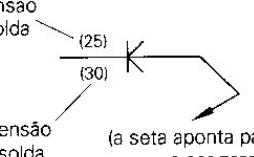
<p>Solda em ângulo de ambos os lados</p>  <p>dimensão da solda comprimento 6 6 1,5 4</p> <p>(omissão do comprimento indica que a solda se alonga entre mudanças bruscas de direção ou como dimensionado)</p>	<p>Solda em cadeia (descontínua coincidente)</p>  <p>dimensão (comprimento da perna) 8 8 comprimento dos incrementos 50-125 espacamento dos incrementos 50-125 (distância entre centros)</p>
<p>Solda em escalão (descontínua intercalada)</p>  <p>dimensão (comprimento da perna) 12 12 comprimento dos incrementos 75-125 espacamento dos incrementos (distância entre centros) 75-125</p>	<p>Solda de tampão em furo circular</p>  <p>ângulo do furo escariado 30° dimensão (diâmetro do furo na raiz) 30 10 100 espacamento das soldas (distância entre centros) profundidade de enchimento (omissão indica que o enchimento é total)</p>
<p>Solda de suporte</p>  <p>suporte ou 2ª operação 1ª operação</p>	<p>Solda de suporte</p>  <p>suporte ou 2ª operação 1ª operação</p>
<p>Solda por ponto</p>  <p>processo RSW dimensão ou resistência 025 (5) 4 quantidade de soldas espacamento</p>	<p>Solda com pino</p>  <p>dimensão 12 (7) 6 quantidade de pinos espacamento</p>
<p>Solda por costura</p>  <p>processo R SEW dimensão ou resistência 030 3.9 dimensão do incremento espacamento</p>	<p>Solda em chanfro reto</p>  <p>dimensão da solda 3 6 abertura de raiz</p>
<p>Solda com chanfro em V</p>  <p>profundidade do bisel 12 (12) dimensão da solda 1 ângulo do chanfro 60° abertura de raiz</p>	<p>Solda com chanfro em K</p>  <p>dimensão da solda 25 (30) dimensão da solda (a seta aponta para o membro a ser preparado)</p>

(continua)

(continuação)

Visão geral dos símbolos típicos de soldagem - AWS	
<p>Goivagem por trás profundidade do bisel goivagem traseira</p>	<p>Solda em chanfro com faces convexas dimensão da solda (6)</p>
<p>Solda em chanfro com uma face convexa dimensão da solda (6)</p>	<p>Linhas múltiplas de referência 1ª operação na linha mais próxima da seta 2ª operação 3ª operação</p>
<p>Penetração total CJP (CJP indica total penetração da junta, não importando o tipo de preparação da junta ou da solda)</p>	<p>Solda de fechamento ou de aresta raio dimensão da solda 1 + 1,5 1,5 altura acima do ponto de tangência</p>
<p>Solda por resistência elétrica FW (FW referecia do processo)</p>	<p>Solda de um lado com projeção do lado oposto reforço da raiz</p>
<p>Junta com cobre-junta R (R indica remoção do cobre-junta após a soldagem)</p>	<p>Junta com espaçador chanfro em K (com símbolo de solda em chanfro modificado)</p>
<p>Símbolo de perfil externo nivelado ou plano</p>	<p>Símbolo de perfil externo convexo</p>







Os símbolos utilizados para representar os ensaios não-destrutivos são semelhantes aos de soldagem; existem os símbolos básicos, como linha de referência, de seta, cauda, no caso de haver um procedimento ou especificação, e os suplementares, como os algarismos indicativos da quantidade de ensaios, as siglas representativas de cada tipo de ensaio, o local onde o ensaio deve ser feito e o comprimento da secção a ser examinada.

Símbolos de ensaios não-destrutivos - END





Os diversos tipos de ensaios não-destrutivos são designados por letras ou siglas e aparecem na parte inferior do conjunto de símbolos. As notações empregadas seguem as normas AWS e Petrobrás.

	AWS	Petrobrás
Radiografia	RT	RAD
Ultra-som	UT	US
Partículas magnéticas	MT	PM
Líquido penetrante	PT	LP
Teste de estanqueidade	LT	ES
Inspeção visual/dimensional	VT	EV
Testes por pontos	—	TP

      As figuras no quadro indicam diversos tipos de símbolos de ensaios não-destrutivos (Petrobrás). Quando não houver obrigatoriedade de executar o ensaio de um lado determinado, os símbolos serão colocados na interrupção da linha de referência.

Dimensões em mm		
 RAD Radiografia, lado da seta	 PM Partículas magnéticas, sem lado específico	 PM 100 Ensaio de partículas magnéticas a ser executado numa extensão de 100 mm
 LP 200 Ensaio de líquido penetrante a ser executado numa extensão de 200 mm	 US (2) Quantidade: 2 ensaios de ultrassom a serem executados	 (5) RAD Quantidade: 5 ensaios de radiografia a serem executados
 PM + LP Ensaios combinados, partículas magnéticas e líquido penetrante, lado oposto	 EV US + RAD Ensaios combinados de ultra-som e radiografia do lado da seta e ensaio visual do lado oposto	 RAD 25% Ensaios parcial de radiografia em 25% de toda a extensão soldada, em locais selecionados
 PM 50% Ensaio parcial de partículas magnéticas em 50% de toda a extensão soldada, em locais selecionados	 Proc. 03 Ensaio de partículas magnéticas a ser executado em todo o contorno da peça, pelo procedimento 3	 Proc. 254 Ensaio de ultrassom a ser executado em todo o contorno da junta soldada pelo procedimento nº 254

    Os símbolos de ensaios não-destrutivos são combinados com os símbolos de soldagem.

 <p>Após operações de soldagem, soldagem do chanfro em V e soldagem de raiz, executar ensaio de partículas magnéticas em ambas as superfícies da solda</p>	 <p>Após soldagem, executar no campo ensaio com ultra-som em ambas as superfícies da solda</p>
 <p>Após soldagem, examinar a solda por ensaio visual e radiografia</p>	 <p>Soldar pelo lado do chanfro em V, goivar pelo outro lado, soldar pelo chanfro em U e examinar este último lado ou superfície com ultra-som</p>